瓦里安 2300C/D 直线加速器 GFIL 联锁维修一例

林治学 王忠文 谭力

110042 沈阳,辽宁省肿瘤医院放疗科 DOI:10.3760/cma.j.issn.1004-4221.2016.03.000

2014年8月4日,本院瓦里安2300C/D直线加速器在治疗患者期间出现GFIL联锁,导致治疗中断,经排查迅速发现故障原因并很快解决了故障。以下是笔者维修的心得体会,供同仁参考。

一、故障原因

在加速器转动机架后出现 GFIL 联锁,进入治疗室内,拆开机架上电子枪控制部分冷端的外壳,发现 GUN POWER SUPPLY 板上 DS2(HOT DECK)和 DS3(HIGH VOLTAGE)两个指示灯不亮,同时 GUN CONTROLLER 板上显示 HD OP<>,通过旋转 S4(OPTION SELECT)至 F(ERRORS)选项,看到所有热端参数全部异常,包括 15 V、-15 V、5 V、GRID+、HD POWER等。根据上述现象分析认为应该是枪热端未上电,故采用分步排除法[1]查找故障:

第一步,先检查 GUN POWER SUPPLY 板上保险丝是否熔断,关闭该板上 3 个开关后将其拔出,参照 POWER SUPPLY 电路图用万用表测量 F4 和 F3 保险丝,都正常。

第二步,依次用备用件更换枪冷端 GUN POWER SUPPLY、GUN CONTROLLER 和热端 GUN FILAMENT POWER SUPPLY 三块电路板,发现故障现象没有改变,以此判断故障并非出在电路板上,而是输入信号异常导致故障。

第三步,参照该部分加速器图纸分析电路,发现导致 DS2 和 DS3 指示灯不亮的原因只能是 K2 继电器没有吸合。 K2 继电器的线圈电压由芯片 U1(74HCO2)的 1 脚输出提 供。U1 为或非门芯片,其中 2、3 脚为两路输入,且只有在两 路输入都为低电位时 1 脚才能输出高电位。第一路连接 U1 的 2 脚的是 P1-26A 的 HD/HV POWER ENABLE 信号,此信 号由 GUN CONTROLER 板输出,并在 GUN CONTROLLER 板 上有外露测试点,用万用表测量发现信号为+5 V,此信号正 常。第二路连接至 U1 的 3 脚,又分别连接 U2(HCPL2731) 的 6 脚和 7 脚,并有 5 V 的上拉电源,其中 STANDBY 信号为 输出信号,这里暂不考虑。查 U2 参数发现该芯片为图腾式 输出,低电位信号有效,高电位信号认为是断路,不影响其他 输出。因此,U2的6、7脚两路信号此时只要有一路输出低 电位,K2继电器就可以吸合。其中一路是 P1-4C 的 GUN FIL PHASE1,经查此信号前端在 GANTRY PATCH PANEL 上无任何连接为悬空信号,可以导致 U2-7 输出为高电位,不 影响其他输出故不予考虑。另一路是 P1-20A 的 WATER/

VAC FIL 信号,经测量此信号为低电位,因此 U2 的 6 脚输出 也为高电位;因存在 5 V 上拉电源,此时 U1 的 3 脚输入为 5 V,导致 U1 的 1 脚输出为低电位, K2 继电器不能吸合,造成 故障状态。

二、故障维修与结果

查找电路图中 WATER/VAC 信号连接通路,得知该信号 从 CONSOLE BACKPLANE 的 J25-22 连接到 AUX ELECTRONICS BACKPLANE 的 J35-22,再由该电路板上 J42-21 连接到 GANTRY PATCH PANEL 的 J2-17,再由该电路板上 J17-17 连接到 GUN DRIVER BACKPLANE 的 J2-17,最后由该电路板上 J5-20A 连接到 GUN POWER SUPPLY 的 P1-20A。因为故障是旋转 GANTRY 后出现,根据以往经验在STAND 至 GANTRY 之间的电缆容易损坏,因此对该段电缆做针对性的检查。拔下电缆 W32 两端插头用万用表测量通断,发现其 21 脚存在很大且不稳定电阻,至此确定此次故障根源所在。查图纸知该电缆上 22 脚为空闲引脚,将电缆两端接头打开,用退针器将 21、22 引脚对换,将电缆两端插紧并固定。修复信号电缆后开机检查,故障消除,出束测试正常并投入使用。

三、讨论

GFIL 属于次要联锁,但由于当前主流加速器多采用数控枪,所以该联锁也较难排除。出现此联锁后,一般先将问题锁定在枪控制部分,尤其是电路板,根据 GUN CONTROLLER 电路板上显示的内容进行判断。可以直接用备用件更换,用排除法查找故障,这种方法最方便快速。如无备用件可测量各电路板上预留测试点,或接延长板根据图纸测试各引脚信号是否正常。当然也有像文中所提到那种情况,问题不是出在电路板上。这种故障类型相对复杂,但只要分步排查,最终一定能找到故障原因。最后提醒读者,枪热端有最高 30 kV 高压存在,维修时一定要注意安全;更换电路板时,一定要先关电源,再用放电棒放电,才可进行操作。

参考文献

[1] 顾本广.医用加速器[M].北京:科学出版社,2004.Gu BG. Medical accelerators [M].Beijing:Science press,2004.

(收稿日期:2014-08-28)